

参考資料2 現地踏査結果の概要

1 現地踏査箇所一覧

以下に示す生活関連施設（案）と生活関連経路（案）の現地踏査を行った。

生活関連施設（案）	生活関連経路（案）
<ul style="list-style-type: none"> ・ JR 和気駅 ・ 中公公民館 ・ 和気町立図書館 ・ イオンタウン和気 ・ サンモール ・ 金剛川水防公園 ・ 和気駅前駐車場 ・ 和気駅南駐車場 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国道 374 号 ・ 県道 181 号和気停車場線 ・ 県道 263 号泉衣笠線 ・ 1-0222_公民館道線 ・ 1-0226_旧役場 4 号線 ・ 1-0228_明治通り線 ・ 1-0671_駅南道路線 ・ 1-0121_福富出口 2 号線

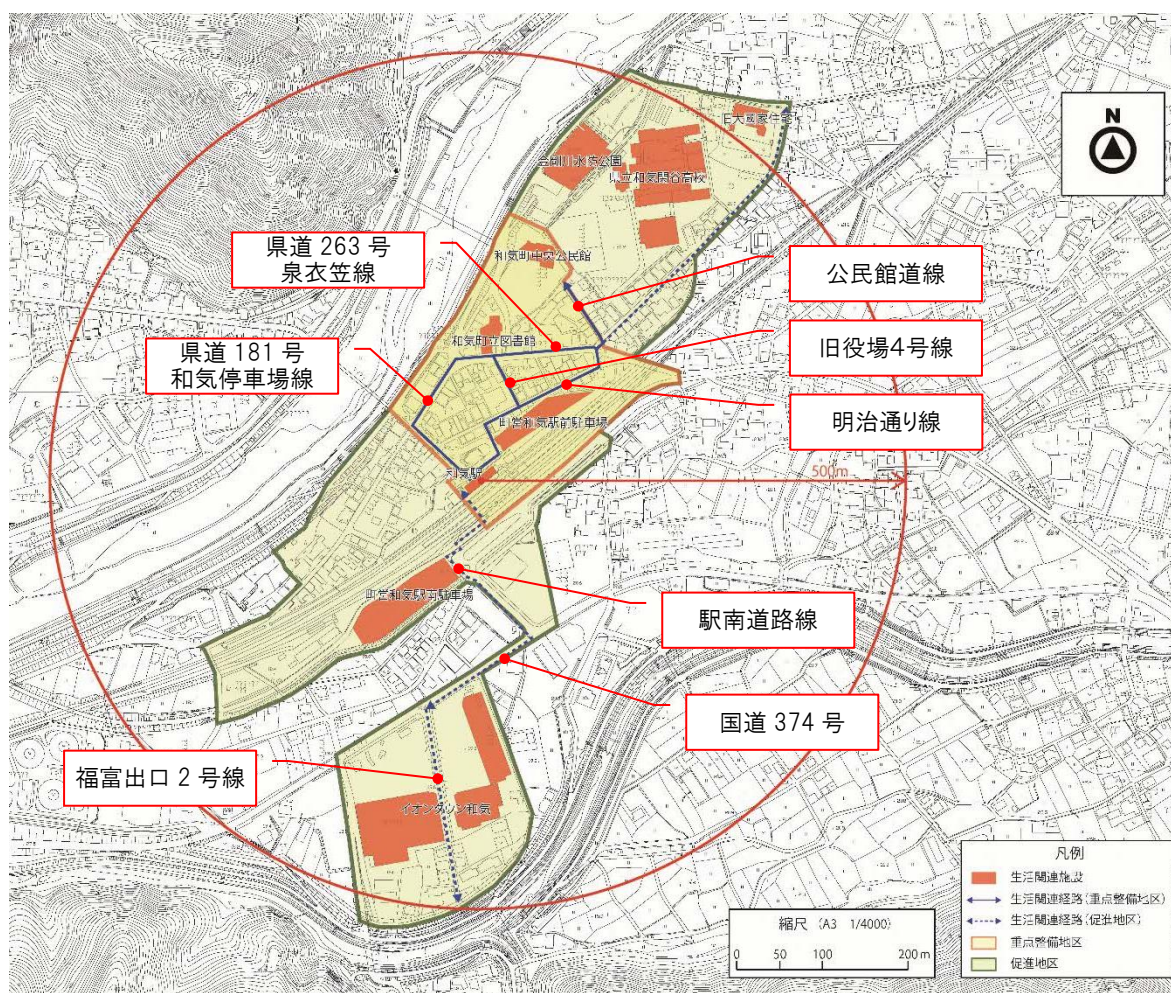





図 生活関連施設（案）・生活関連経路（案）



2 現地踏査結果の概要

現地踏査の結果の概要を次ページ以降に示します。




■JR 和気駅

主な課題	<p>■アプローチ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 出入口・通路の扉が手動扱い [写真①]。 <p>■駅構内</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 券売機に車椅子対応の蹴込がない [写真②]。 ・ 車椅子用の広幅員の改札がない。 ・ 上下移動にあたり、エレベーターやエスカレーターが整備されていない。 ・ トイレは、床の素材がタイルで滑りやすく、多機能トイレや点字、洋式便座、オストメイト用設備がない。 <p>■ホーム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急停止ボタン及びホーム下避難所がない。 ・ 電車の乗降にあたり、車両とホームとの間に 10～20cm の段差がある [写真③]。 ・ 時刻表等に点字表示がない。 		
現状	<p>写真①</p> 	<p>写真②</p> 	<p>写真③</p> 

■中央公民館

主な課題	<p>■アプローチ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場に視覚障害者誘導用ブロック及び照明が整備されていない [写真①]。 <p>■施設内</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通路・廊下に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真②]。 ・ 上下移動にあたり、エレベーターやエスカレーターが整備されていない。 ・ トイレに点字及びオストメイト用設備がない。 ・ 音声アナウンスや案内表示、点字表示、聴覚障害者への案内等がない。 		
現状	<p>写真①</p> 	<p>写真②</p> 	

■和気町立図書館

主な課題	<p>■アプローチ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 出入口・通路及び駐車場に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真①]。 <p>■施設内</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通路・廊下に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真②]。 ・ 階段に点状ブロックが整備されていない [写真③]。 ・ トイレに点字及びオストメイト用設備がない。 ・ 音声アナウンスや点字表示、聴覚障害者への案内等がない。 		
現状	<p>写真①</p> 	<p>写真②</p> 	<p>写真③</p> 



■イオンタウン和気

主な課題	■アプローチ ・ 駐車場に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真①]。 ■施設内 ・ 通路・廊下に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真②]。 ・ トイレに点字及びオストメイト用設備がない [写真③]。 ・ 聴覚障害者への案内等がない。		
現状	写真① 	写真② 	写真③ 

■サンモール

主な課題	■アプローチ ・ 出入口・通路や駐車場に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真①]。 ■施設内 ・ 通路・廊下に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真②]。 ・ トイレに点字及びオストメイト用設備がない [写真③]。 ・ 音声アナウンスや点字表示、聴覚障害者への案内等がない。		
現状	写真① 	写真② 	写真③ 



■金剛川水防公園

主な課題	■公園施設 ・ 出入口に比較的急な勾配がある [写真①]。 ・ スロープは有るが、現在は封鎖されている [写真②]。 ・ 視覚障害者誘導用ブロックは整備されていない。 ・ 案内板は有るが、出入口部からは見えにくい。		
現状	写真① 	写真② 	

■和気駅前駐車場

主な課題	■駐車場 ・ 駐車場や出入口に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真①]。 ・ 案内板が整備されていない [写真②]。		
現状	写真① 	写真② 	


■和気駅南駐車場

主な課題	<p>■駐車場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場や出入口に視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない〔写真①〕。 ・出入口部に車止めがあり、車いす使用者でも通行は可能だと思われるが、円滑な通行の阻害要因になるおそれがある〔写真②〕。
現状	<div data-bbox="339 297 644 526"> <p>写真①</p>  </div> <div data-bbox="668 297 973 526"> <p>写真②</p>  </div>

■国道 374 号

位置	
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない。 ・歩道幅員が狭く、電柱が障害物となり得る。また、段差や勾配、舗装の凹凸もある [写真①]。 ・一部、歩道の無い区間がある [写真②]。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真③]。 ・音響式信号機となっていない。また、防護柵が整備されていない。 <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。
現状	<div>写真①</div>  <div>写真②</div>  <div>写真③</div> 

■県道 181 号和気停車場線

位置	
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真①]。 ・歩者分離されていない（歩道がない）区間がある。また、宅地への鉄板のスロープが障害物となり得る [写真②]。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真③]。 ・音響式信号機となっていない。また、防護柵が整備されていない。 <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。
現状	<div>写真①</div>  <div>写真②</div>  <div>写真③</div> 

■県道 263 号泉衣笠線

位置			
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない [写真①]。 ・歩者分離されていない（歩道がない） [写真②]。 ・路肩が狭く、電柱が障害物となり得る [写真③]。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ※信号交差点の内容は、県道 181 号和気停車場線と同じ。 <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。 		
現状			

■1-0222_公民館道線

位置			
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装の状態がよくない（凹凸がある） [写真①]。 ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない。 ・歩者分離されていない（歩道がない） [写真②]。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・－（信号交差点無し） <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。 		
現状			

■1-0226_旧役場4号線

位置	
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装の状態がよくない（凹凸がある）〔写真①〕。 ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない〔写真①〕。 ・歩者分離されていない（歩道がない）〔写真①〕。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・－（信号交差点無し） <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。
現状	<p>写真①</p> 

■1-0228_明治通り線

位置	
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装の状態がよくない（凹凸がある）〔写真①〕。 ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない。また、駅前広場に繋がる個所は勾配がある〔写真②〕。 ・歩者分離されていない（歩道がない）。また、電柱が障害物となり得る〔写真②〕。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・－（信号交差点無し） <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。
現状	<p>写真①</p>  <p>写真②</p>  <p>写真③</p> 

■1-0671_駅南道路線

位置	
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・縁石に 2cm 程度の段差があり、舗装に凹凸もある（特に北側）〔写真①〕。 ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない〔写真②〕。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ※信号交差点の内容は、国道 374 号と同じ。 <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。 ・Ｔ字路の南西側は南北方向の横断歩道がない〔写真③〕。
現状	<div>写真①</div>  <div>写真②</div>  <div>写真③</div> 

■1-0121_福富出口 2 号線

位置	
主な課題	<p>■歩道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交差点部及び駐車場出入口部の勾配が急になっている。また、舗装に凹凸もあり、車道からの高さは 20cm 程度ある〔写真①〕。 ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない。 ・歩道幅員は狭い（1.0m 程度あるが、植栽が歩道側にはみ出しており、より狭く感じる）〔写真②〕。 <p>■信号交差点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックが整備されていない〔写真③〕。 ・音響式信号機となっていない。また、防護柵が整備されていない。 <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内標識や休憩施設が整備されていない。
現状	<div>写真①</div>  <div>写真②</div>  <div>写真③</div> 